



<i>Arbeitsausführung</i>	<i>ARBEITSBESCHREIBUNGEN FÜR OXYDECOR® CORTENEFFEKT</i>	<i>Abgewartete Quantität</i>	<i>Stückkost</i>
Art. 1 Vorbereitung der Arbeitsoberfläche	In Abhängigkeit der Art und Zustände des Grundes wird die Oberfläche unterschiedlich durch Sandstrahlen oder Schleifen behandelt werden.		
	Für Betonunterlagen sieht man eine Reinigung mit Hochdruckreiniger Isoplam® vor, um Stäube und Hindernisse zu entfernen.		
	Eventuelle oberflächliche Risse werden mit Deco Mortar Isoplam®, Deco Mortar Epox Tico Bi oder Ipm Epoxy Kit Isoplam® restauriert.		
	Schützen alle die Oberflächen und anliegenden Gegenstände, die nicht mit Oxydecor Corteneffekt behandelt werden müssen, durch Nylon mit Band Isoplam® und amerikanischem Band Isoplam®.		
Art. 2 Anwendung des Primers	Auftragen von Deco Primer Finish Isoplam® durch Rolle mit langen Haaren Isoplam®.	0,150 lt/m ²	
	Erwarten bis die Oberfläche ist vollständig trocken und dann auftragen mit Rolle Oxyrust Primer Isoplam®.	0,100 lt/m ²	
Art. 3 Oxyrust Paint®	Als die Oberfläche trocken ist, auftragen die erste Schicht von Oxyrust Paint Isoplam® mit Spachtel Isoplam® oder Pinsel Isoplam®.	0,375 lt/m ²	
	Lassen die erste Schicht vollständig zu trocknen und auftragen die zweite Schicht von Oxyrust Paint Isoplam®.	0,375 lt/m ²	
Art. 4 Oxyrust Oxidant	Sprühen unregelmäßig Oxyrust Oxidant Isoplam® mit Säurepumpe Isoplam®.	0,100 lt/m ²	
	Als die Oberfläche fast vollständig trocken ist, sprühen Oxyrust Activator Isoplam® gleichförmig über alle die Oberfläche mit Säurepumpe Isoplam®, um die Oxidationszyklus zu halten.	0,120 lt/m ²	
Art. 5 Schutzbehandlung	Erwarten, dass die Oberfläche vollständig trocken ist. Auftragen mit Rolle Oxyrust Protection Isoplam®, Wasserschutz.	0,140 lt/m ²	
	Oder auftragen mattes Polyurethan-Schutzharz Plam Pol Water Isoplam® und eine folgende Schicht mattem Plam Pol durch Rolle für Harz Isoplam®.	0,200 kg/m ²	

